

**Монтаж электрический радиоэлектронной
аппаратуры и приборов**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖГУТАМ
И ИХ КРЕПЛЕНИЮ**

Издание официальное

Б3.3—2001

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

ГОСТ 23586—96

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским технологическим институтом приборостроения Минмашпрома Украины

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 9 от 12 апреля 1996 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 15 февраля 2001 г. № 69-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 23586—96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2001 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 23586—79

© ИПК Издательство стандартов, 2001

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

**Монтаж электрический радиоэлектронной
аппаратуры и приборов**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖГУТАМ
И ИХ КРЕПЛЕНИЮ**

Electrical wiring of radio-electronic equipment and devices.
Technical requirements for wire harnesses and their mounting

Дата введения 2001—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к конструкциям жгутов, применяемым при электрическом монтаже (далее — монтаж), выполняемом внутри радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), приборов и устройств (далее — аппаратуры).

Стандарт не устанавливает технических требований к технологическому процессу изготовления и крепления жгутов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 15845—80 Изделия кабельные. Термины и определения

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Термины и определения

ГОСТ 23585—96* Монтаж электрический радиоэлектронный аппаратуры и приборов. Технические требования к разделке и соединению экранов проводов.

ГОСТ 23587—96 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к разделке монтажных проводов и креплению жил

3 Определения

В настоящем стандарте применяют термины в соответствии с ГОСТ 15845, ГОСТ 16504, а также следующие термины и определения:

жгут: Конструкция, состоящая из двух и более изолированных проводов, скрепленных в пучок связыванием (ниткой, лентой) или каким-либо другим способом, и предназначенная для электрической связи между элементами аппарата, прибора или устройства.

ствол жгута: Участок жгута, в котором, как правило, сосредоточено наибольшее количество проводов.

ответвление жгута: Часть жгута, отходящая от его ствола.

запасные провода: Провода, свиваемые в жгут с целью их дальнейшего использования в процессе эксплуатации и ремонта аппаратуры.

шаг свивания: Расстояние между двумя точками, соответствующее одному полному обороту провода, измеренное вдоль линии, параллельной оси свитой пары проводов.

* В Российской Федерации действует ГОСТ 23585—79.

электроизоляционный материал: Диэлектрический материал, предназначенный для электрической изоляции.

теплостойкость материала: Способность материала выдерживать воздействие повышенной температуры в течение времени, сравнимого со сроком нормальной эксплуатации, без недопустимого ухудшения его свойств.

вязка жгута: Элемент конструкции жгута, крепящий провода в жгут и выполненный петлями из ниток, шнурков, тесьмы, ленты или пленки.

шаг вязки: Расстояние между двумя точками, соответствующее выполнению одной петли вязки, измеренное вдоль линии, параллельной продольной оси ствола (ответвления) жгута.

лента стяжная: Деталь из электроизоляционного материала, предназначенная для скрепления проводов в жгут.

бандаж из ниток: Несколько рядом лежащих петель (витков) из ниток, фиксирующих положение составных частей жгута (обмотки, вязки и т. п.).

обмотка жгута: Покров из наложенных на жгут по винтовой спирали лент или пленок.

трасса жгута: Условная линия (система линий), определяющая расположение жгута в РЭА согласно конструкторской документации.

укладка жгута: Процесс размещения жгута в аппаратуре.

электроизоляционный компаунд: Электроизоляционный материал, не содержащий растворителя, находящийся в момент применения в жидкком состоянии, с последующим отверждением.

конструкция разделки и соединения экранов проводов: Экран (конец экрана) провода или группы экранов проводов, подготовленные к электромонтажу согласно определенному конструктивному исполнению.

бандаж: Обмотки проволоки или ниток, фиксирующие положение составных частей жгута, экрана провода или экранов проводов.

4 Общие требования

4.1 Жгуты и их крепление при установке в аппаратуру должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, государственных стандартов и технических условий на провода и материалы, конструкторской документации на аппаратуру.

4.2 Технические требования к жгутам в конструкторской документации должны быть указаны ссылкой на настоящий стандарт.

П р и м е р с с y л k i в чертежах на жгут, состоящий из проводов с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, имеющий запасные провода, которые должны быть изолированы по варианту 1.2 настоящего стандарта, вязка жгута выполнена по варианту 2.1 нитками, обмотка жгута — по варианту 3.2 пленкой:

Технические требования к жгуту — по ГОСТ 23586—96, варианты 1.2, 2.1 и 3.2.

П р и м е р с с y l k i в конструкторской документации на технические требования к креплению жгута:

Технические требования к креплению жгута — по ГОСТ 23586—96.

4.3 Требования к жгутам и их креплению, не предусмотренные настоящим стандартом, должны быть согласованы с заказчиком и указаны в конструкторской документации.

4.4 Технические требования к конструкциям разделки проводов и креплению жил — по ГОСТ 23587.

4.5 Технические требования к конструкциям разделки и соединению экранов проводов — по ГОСТ 23585.

5 Технические требования к конструкции жгута

5.1 Свивание проводов между собой необходимо производить так, чтобы не происходило их скручивание вдоль своей оси.

5.2 Зависимость шага свивания от сечения провода приведена в приложении А, таблица А.1.

5.3 Экран провода или группа экранов проводов, которые не должны касаться корпуса прибора, должны быть изолированы электроизоляционной трубкой или лентами (пленками) из электроизоляционного материала.

5.4 Экранированные провода на участке жгута, перемещающемся во время эксплуатации

аппаратуры, для предотвращения повреждений изоляции неэкранированных проводов должны быть изолированы электроизоляционной трубкой.

5.5 Материал, которым вяжут жгут, необходимо выбирать в зависимости от условий эксплуатации аппаратуры и типов проводов, входящих в жгут.

5.6 Хлопчатобумажный материал, применяемый для вязки и крепления жгутов, должен быть обработан антисептиком, церезином или другим аналогичным материалом.

Необходимость и вид обработки материала, применяемого для вязки и крепления жгутов в аппаратуре, устанавливает разработчик, исходя из условий ее эксплуатации и хранения.

5.7 Жгуты, состоящие из проводов с изоляцией, обладающей холодной текучестью (например фторопластовой или полиэтиленовой), без оплетки из волокнистого материала, вязать нитками не допускается; они должны быть обмотаны электроизоляционными лентами, пленками или связаны шнуром, тесьмой, пленкой из электроизоляционного материала.


5.8 Участки жгута, подлежащие защите экраном или электроизоляционной трубкой, обшивкой из кожи, ее заменителя и других материалов, вязать не допускается.

5.9 Участок жгута, перемещающийся во время эксплуатации, должен быть защищен от механических повреждений электроизоляционным материалом.

Провода под электроизоляционным материалом должны свободно перемещаться.

5.10 Для защиты от влияния высоких температур жгут или его части должны быть обмотаны теплостойким материалом, или на них должны быть надеты асбестовые чехлы или трубы.

5.11 Для защиты проводов от механических повреждений жгуты в местах перехода кромки конструкций должны быть обмотаны электроизоляционным материалом, а в местах прохода жгутов сквозь стенки металлических конструкций должны быть установлены защитные втулки (рисунок 1).

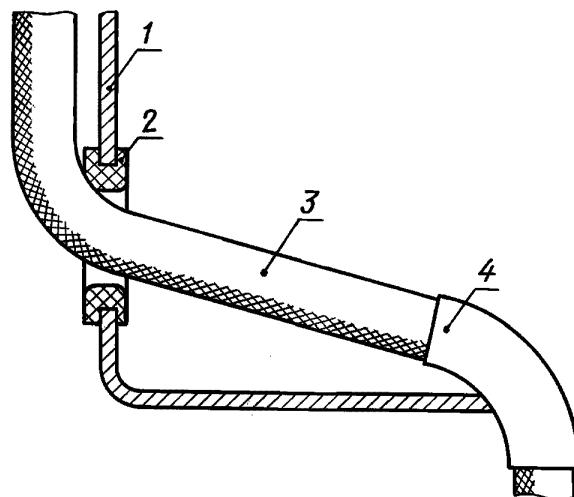

1 — шасси; 2 — защитная втулка; 3 — жгут; 4 — обмотка из электроизоляционного материала

Рисунок 1

Жгут или провод должны свободно проходить сквозь отверстия втулки.

Вместо установки втулок при прокладке жгутов через отверстия в деталях конструкции необходимо соответствующие участки жгутов покрывать дополнительной изоляцией. В отверстиях стенок панелей (шасси) необходимо предусмотреть фаски или закруглить кромки отверстий.

5.12 Диаметр жгута определяют в соответствии с приложением Б.

6 Технические требования к раскладке проводов в жгуте


6.1 Провода между двумя точками должны быть уложены по кратчайшей трассе.

6.2 Провода в жгуте должны быть уложены ровно, без выступов и перекреcиваний, за исключением перекреcиваний в местах ответвлений.

6.3 При раскладке в жгуте проводов различных сечений провода с площадью сечения 0,14 мм² и менее должны быть уложены внутри жгута.


6.4 Концы запасных проводов должны быть изолированы.

Раскладка и изоляция запасных проводов должны быть выполнены по вариантам 1.1 — 1.4 в соответствии с рисунками 2—5.

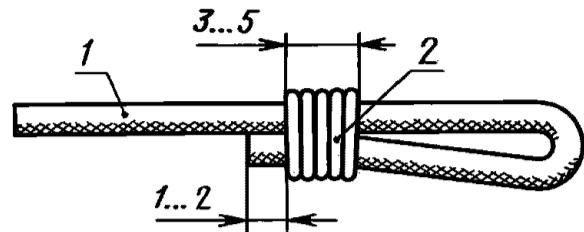


1 — провод; 2 — бандаж из ниток

Рисунок 2 — Вариант 1.1

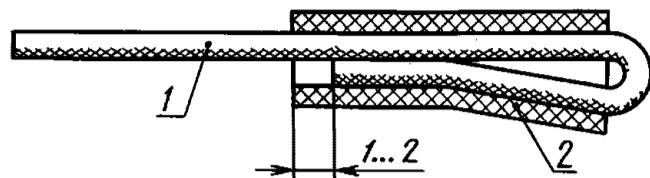


1 — провод; 2 — электроизоляционная трубка

Рисунок 3 — Вариант 1.2

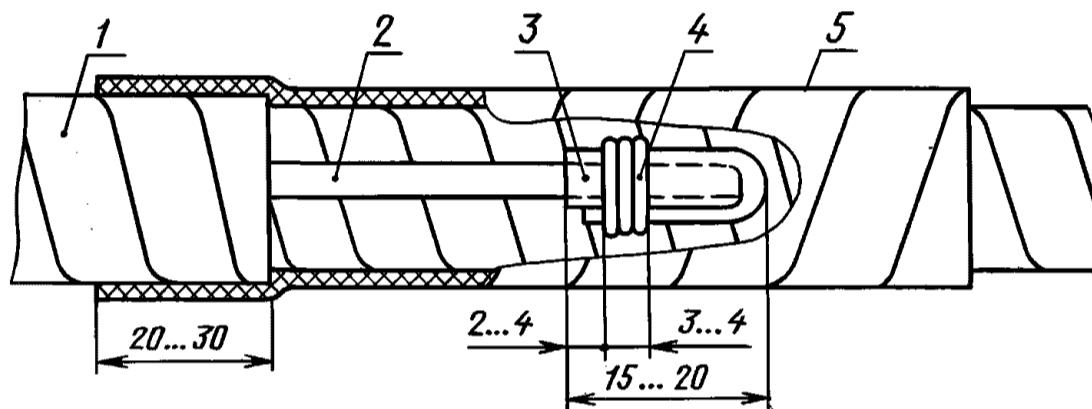

1 — жгут; 2 — запасной провод; 3 — электроизоляционная трубка; 4 — бандаж из ниток;
5 — электроизоляционный материал

Рисунок 4 — Вариант 1.3

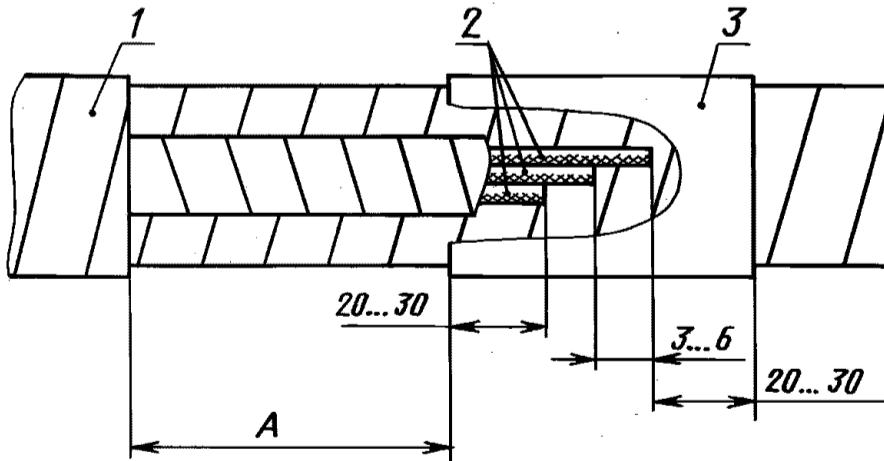

1 — жгут; 2 — запасные провода; 3 — бандаж из электроизоляционного материала

П р и м е ч а н и е — Размер *A* выбирается конструктором.

Рисунок 5 — Вариант 1.4

6.5 Запасные провода в жгуте должны быть уложены так, чтобы к их изолированным концам был обеспечен свободный доступ.


7 Технические требования к вязке жгутов

7.1 Необходимость вязки проводов, проходящих в одной трассе отдельными жгутами, должна быть указана в конструкторской документации.

7.2 Провода в жгуте должны быть плотно увязаны.


7.3 Вариант вязки жгута следует выбирать в зависимости от марки и количества проводов, диаметра и конструкции жгута, а также условий эксплуатации и аппаратуры.

Вязка жгутов в зависимости от материала должна быть выполнена по вариантам 2.1—2.6 в соответствии с рисунками 6—11.

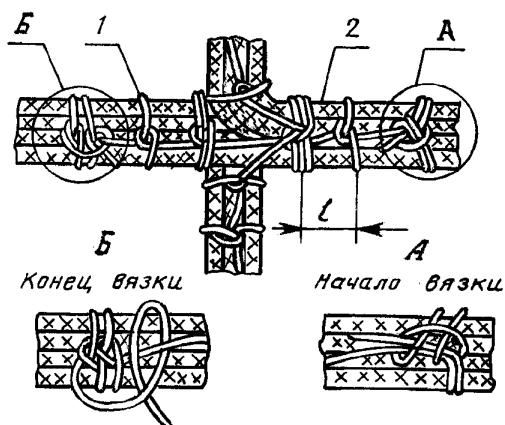


1 — нитки; 2 — жгут; l — шаг вязки

Рисунок 6 — Вариант 2.1

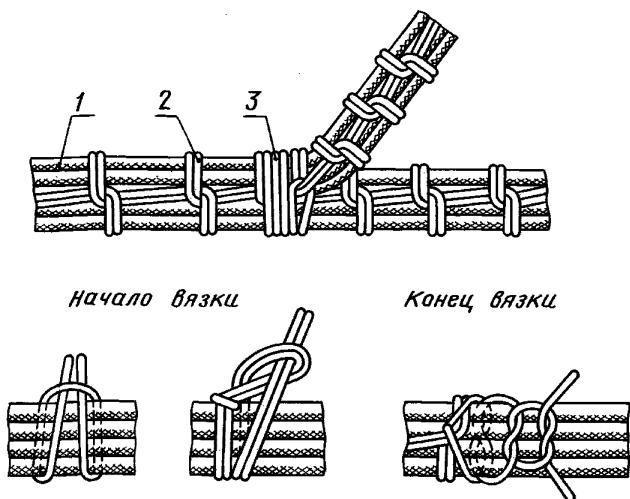


1 — жгут; 2 — нитки; 3 — бандаж из ниток

Рисунок 7 — Вариант 2.2

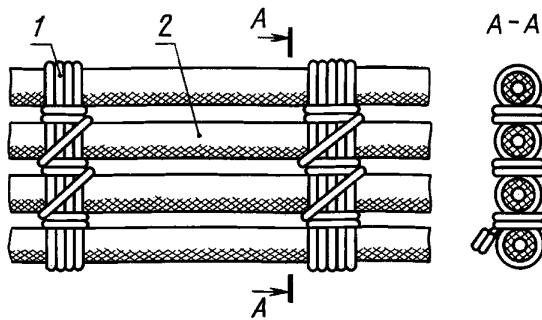


1 — бандаж из ниток; 2 — жгут

Рисунок 8 — Вариант 2.3

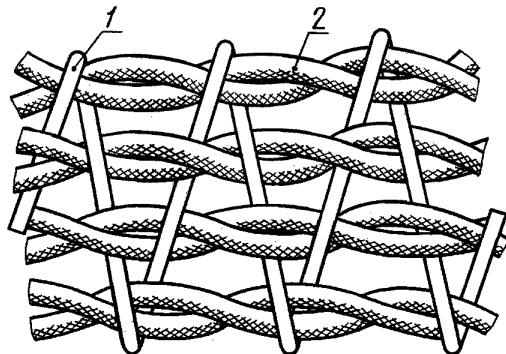


1 — нитки, шнур или электроизоляционная пленка;
2 — жгут из витых проводов

Рисунок 9 — Вариант 2.4

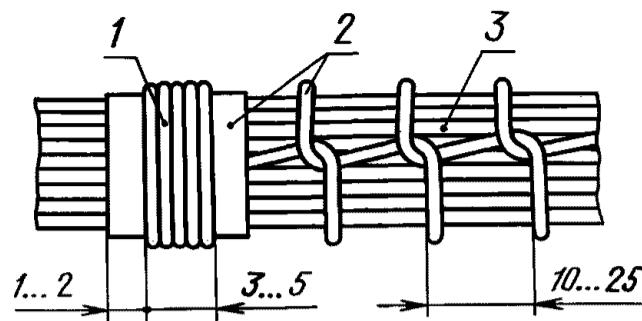

1 — бандаж из ниток; 2 — пленка из электроизоляционного материала; 3 — жгут

Рисунок 10 — Вариант 2.5

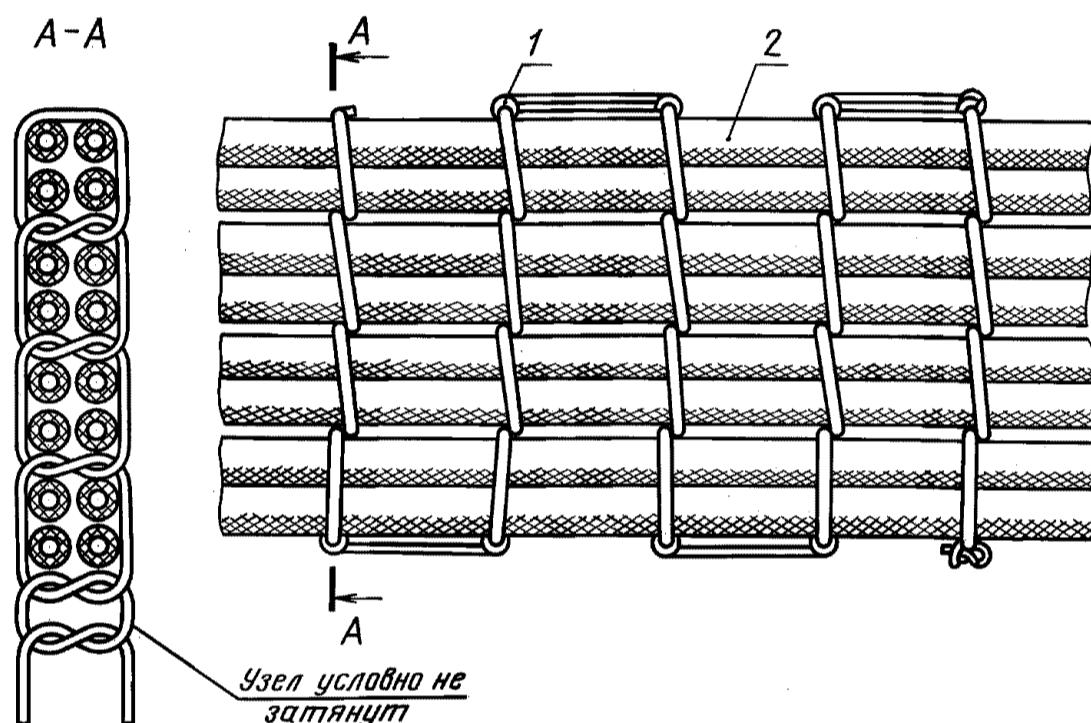

1 — нитки; 2 — жгут

Рисунок 11 — Вариант 2.6

7.4 Шаг вязки (рисунок 6) следует выбирать с учетом сечения проводов в зависимости от диаметра жгута: для проводов с площадью сечения 0,35 мм² и более — по таблице 1, для проводов с площадью сечения менее 0,35 мм² — по таблице 2.

Таблица 1
В миллиметрах

Диаметр жгута	Шаг вязки
До 10 включ.	От 15 до 20 включ.
Св. 10 до 30 включ.	Св. 20 » 30 »
» 30	» 30 » 40 »

Таблица 2
В миллиметрах

Диаметр жгута	Шаг вязки
До 5 включ.	От 5 до 10 включ.
Св. 5 до 8 включ.	Св. 10 » 12 »
» 8 » 10 »	» 12 » 18 »
» 10	От 25 » 30 »

Шаг вязки должен быть равномерным.

На криволинейных участках шаг вязки должен быть уменьшен на 30—50 % в зависимости от диаметра жгута и радиуса изгиба жгута.

7.5 В начале и конце вязки жгута должны быть связаны бандажи из двух-пяти петель вязки.

Вязку следует заканчивать узлом (рисунок 7), который должен быть закреплен klesem, лаком или оплавлением.

При оплавлении поджог изоляции не допускается. После оплавления длина выступающих из узла концов ниток не должна быть более 1 мм.


При вязке электроизоляционной пленкой жгут в начале и конце вязки следует обмотать расправлennыми концами пленки, выполнив два-три витка и закрепив их бандажом из ниток.

На жгуты диаметром 20 мм и менее следует устанавливать бандажи шириной до 10 мм, на жгуты диаметром свыше 20 мм — бандажи шириной 10 мм и более.


Пример вязки бандажей шириной до 10 мм указан на рисунке 12, шириной 10 мм и более — на рисунке 13.

7.6 До и после ответвления жгуты должны быть связаны в две-три рядом лежащие петли.

7.7 Перед каждым выходящим из жгута проводом или группой проводов должна быть связана петля.

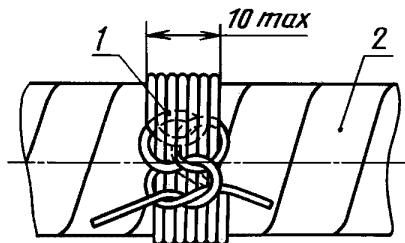

1 — бандаж из ниток; 2 — жгут

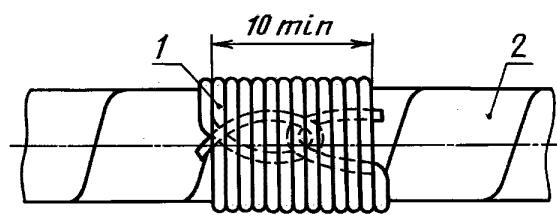

1 — бандаж из ниток; 2 — жгут

Рисунок 13

Примечание — Узел условно не затянут.

Рисунок 12

8 Технические требования к обмотке жгута электроизоляционными материалами

8.1 Обмотку жгута необходимо выполнять с натяжением ленты или пленки и с перекрытием, равным 50—70 %.

8.2 Лента или пленка должны фиксировать ответвления (рисунок 14) и выходящие из жгута провода.

8.3 Лента или пленка, не имеющие липкого слоя, должны быть проклеены через три-пять витков и в местах разветвлений.


Лента или пленка, которые не поддаются склеиванию, должны быть закреплены через 10—20 витков бандажом из ниток шириной 2—3 мм.

Начало и конец обмотки жгута должны быть закреплены klesem или бандажом из ниток.

8.4 Электроизоляционная лента и электроизоляционная трубка в месте их соединения должны быть закреплены бандажом из ниток или klesem (рисунки 15—19).


8.5 Обмотка жгута должна быть выполнена по вариантам 3.1 — 3.4 в соответствии с рисунками 20—23.

8.6 При наборе жгутов, состоящих из проводов с изоляцией, обладающей холодной текучестью (например фторопластовой или полиэтиленовой), следует изолировать экранированные провода от неэкранированных электроизоляционной трубкой или лентой (пленкой) из электроизоляционного материала.

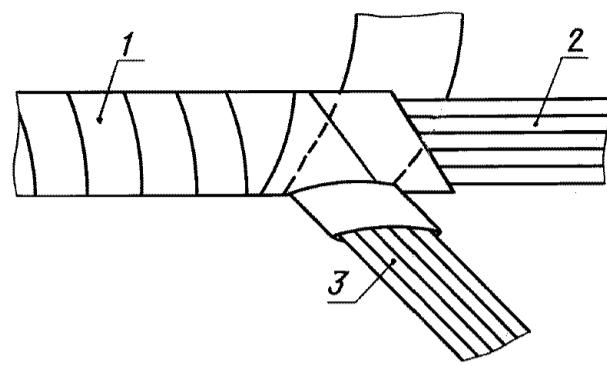


1 — электроизоляционная лента; 2 — жгут; 3 — ответвление жгута

Рисунок 14

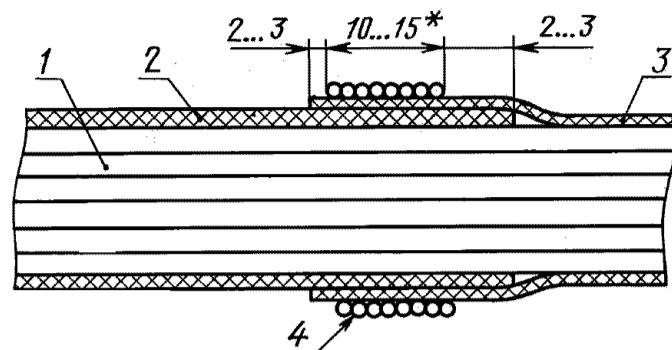


1 — жгут; 2 — электроизоляционная трубка; 3 — электроизоляционная лента; 4 — бандаж из ниток

Рисунок 15

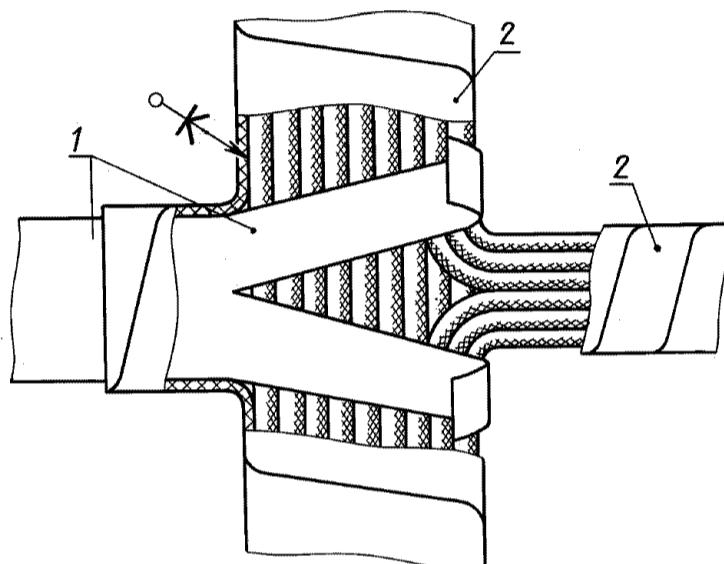


1 — электроизоляционная трубка; 2 — электроизоляционная лента

Рисунок 16

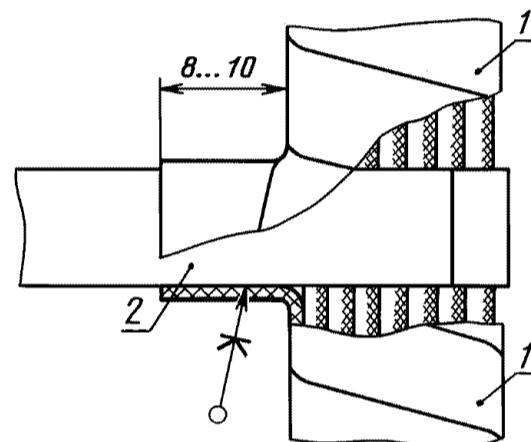


1 — электроизоляционная лента; 2 — электроизоляционная трубка

Рисунок 17

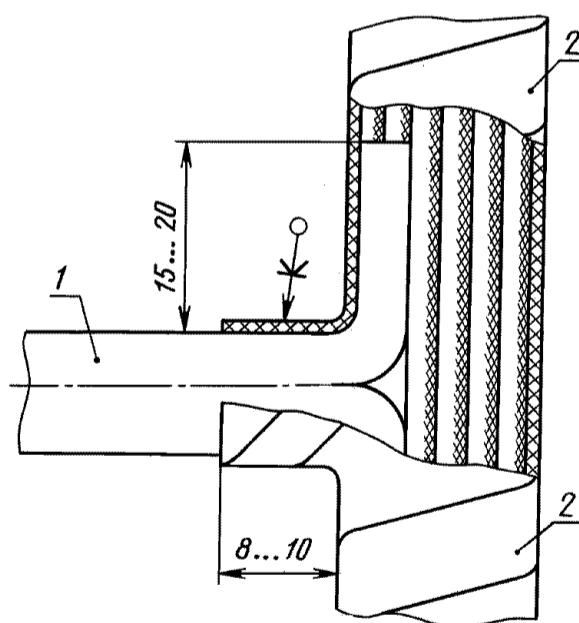

1 — электроизоляционная трубка; 2 — электроизоляционная лента


Рисунок 18

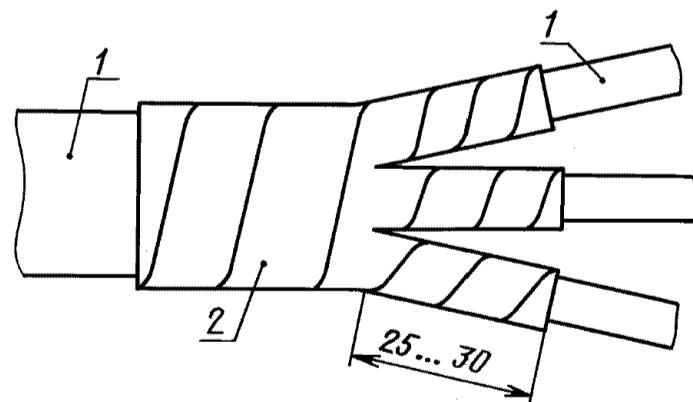

1 — электроизоляционная трубка; 2 — электроизоляционная лента


Рисунок 19

* С увеличением диаметра жгута ширину бандажа увеличивают в указанных пределах.

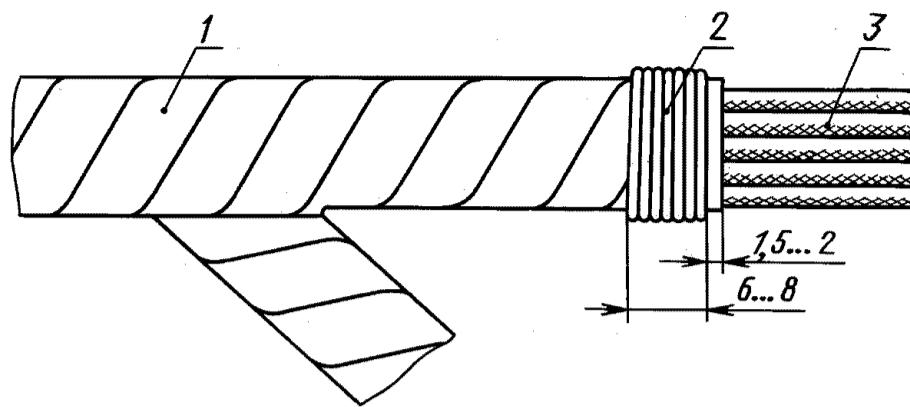


1 — электроизоляционная лента; 2 — бандаж из ниток; 3 — жгут

Рисунок 20 — Вариант 3.1

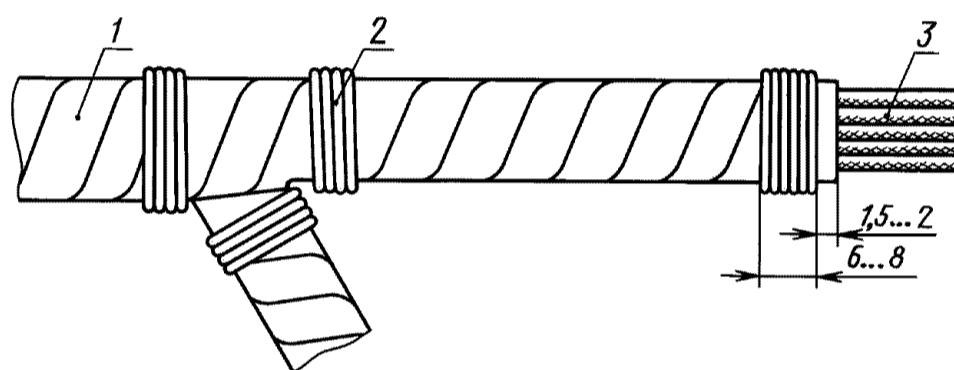


1 — электроизоляционная лента; 2 — бандаж из ниток; 3 — жгут

Рисунок 21 — Вариант 3.2

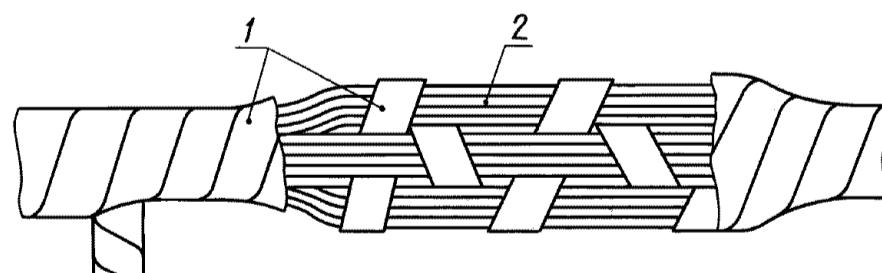

1 — электроизоляционная лента; 2 — жгут

Рисунок 22 — Вариант 3.3

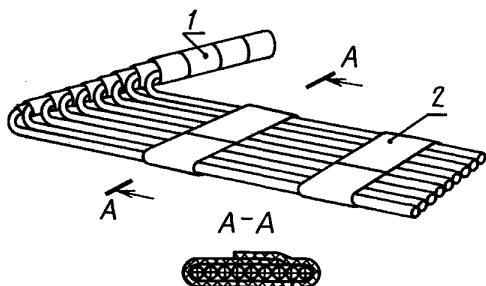

1 — жгут; 2 — электроизоляционная лента, закрепленная kleem

Рисунок 23 — Вариант 3.4

9 Технические требования к укладке и креплению жгута в аппаратуре

9.1 Внутренний радиус изгиба укладываемого в аппаратуре жгута диаметром не более 20 мм должен быть не менее трех диаметров жгута.

Внутренний радиус изгиба плоской части жгута толщиной не более 20 мм должен быть не менее утроенной толщины изгибающейся части жгута.

Жгут диаметром свыше 20 мм, содержащий провода с площадью сечения 0,2 мм² и менее, при укладке в аппаратуре изгибать не допускается. Участки жгутов, подлежащие изгибу при укладке, вязать не допускается. На эти участки жгута должны быть надеты электроизоляционные трубы, или допускается обмотка двумя слоями электроизоляционной ленты с липким слоем (первый слой — липкой стороной ленты наружу, второй — внутрь) с применением резинового шнуря, трубы, заполненные сжатым воздухом и т. п., которые после окончания обмотки извлекаются.

9.2 Жгуты (на участках наложения их один на другой) должны быть связаны между собой шнуром или другим материалом.

9.3 Участок жгута в месте перехода с неподвижной части на подвижную должен быть расположжен так, чтобы он работал на кручение, а не на изгиб.

Плоские участки при переходе с неподвижной части прибора на подвижную должны работать на изгиб.

Радиус изгиба должен быть не менее указанного в 9.1.

9.4 Перемещающаяся часть жгута в начале и в конце должна быть закреплена.

Электроизоляционные материалы, защищающие перемещающиеся участки жгута, должны выступать за края элементов крепления не менее чем на 10 мм.

10 Способы и виды крепления жгутов

10.1 Крепление жгутов в аппаратуре должно быть произведено скобами, хомутами, лентами, шнурями, нитками, kleями и компаундами.

10.2 Выбор расстояния между точками крепления жгута на прямолинейном участке следует проводить в зависимости от диаметра жгута по таблицам 3 и 4.

Таблица 3 — Расстояние между местами крепления жгута скобами или хомутами

В миллиметрах

Диаметр жгута	Расстояние между местами крепления, не более
До 10 включ.	200
Св. 10 до 30 включ.	250
» 30	300

Т а б л и ц а 4 — Расстояние между местами крепления жгута kleем или компаундом

В миллиметрах

Диаметр жгута	Расстояние между местами крепления
До 5 включ.	От 30 до 50 включ.
Св. 5 до 10 включ.	Св. 50 » 80 »
» 10 » 15 »	» 80 » 100 »
» 15 » 20 »	» 100 » 150 »
» 25	» 150 » 200 »

10.3 Расстояние между местами крепления выходящих из жгута проводов с площадью сечения 0,35 мм² и менее должно быть не более 50 мм.

10.4 В местах перехода с одной неподвижной плоскости на другую жгут должен быть прикреплен к обеим плоскостям независимо от расстояния между местами крепления, указанного в 10.2 и 10.3.

10.5 Основные виды крепления крепежными материалами показаны на рисунках 24—27.


10.6 Скобы, ленты и хомуты должны быть выбраны по форме жгута.

10.7 На металлические скобы и хомуты должны быть надеты электроизоляционные трубы, или жгут под скобами (хомутами) должен быть обернут электроизоляционным материалом, который должен выступать за края хомута или скобы на 1—3 мм.

10.8 Крепление жгутов kleem или компаундом следует производить в соответствии с рисунком 28.


10.9 Ширина склеивающего шва должна быть не менее 1,4 диаметра жгута или провода.

10.10 Жгуты диаметром 10 мм и более, за исключением уложенных в пазы блока, в местах приклеивания должны быть закреплены шнуром или нитками через отверстия в деталях конструкции.

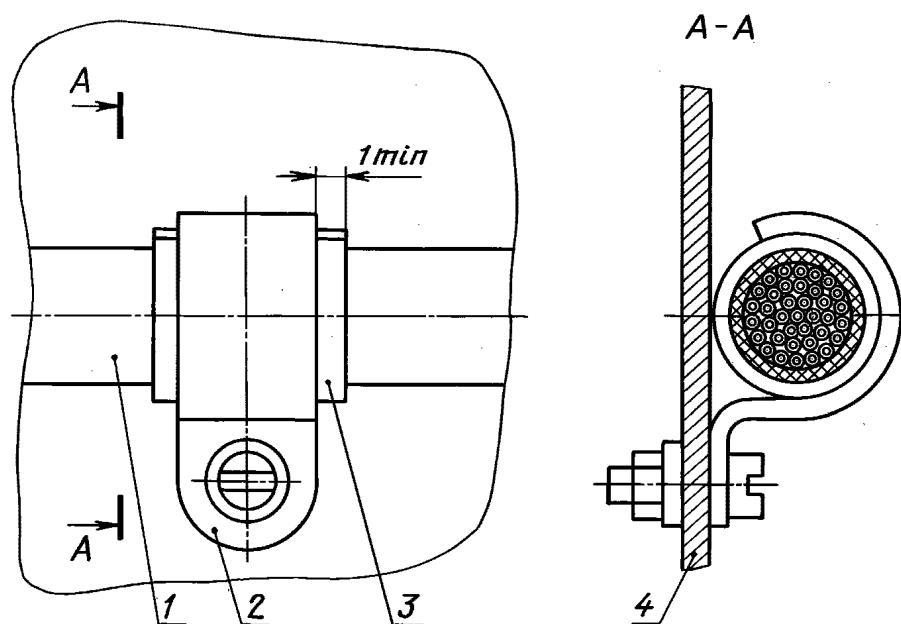


1 — жгут; 2 — скоба; 3 — прокладка из электроизоляционного материала; 4 — панель, шасси и т. п.

Рисунок 24

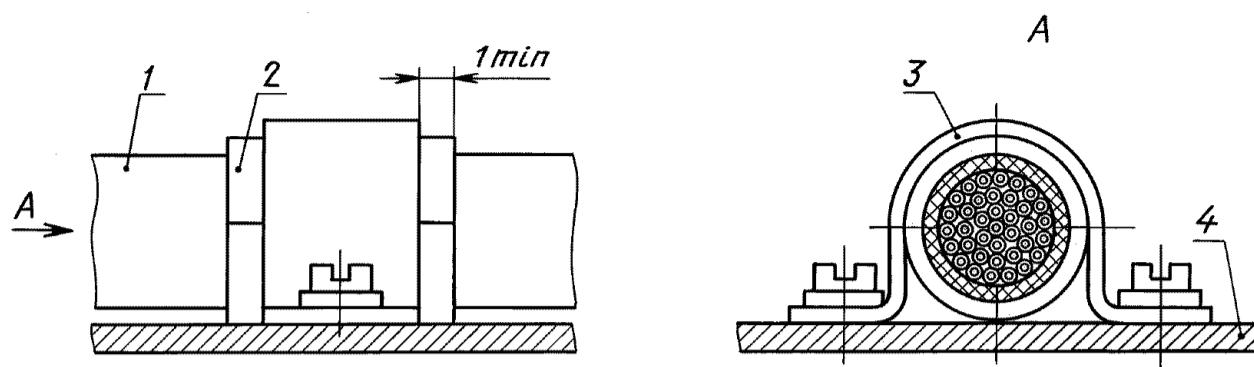


1 — жгут; 2 — прокладка из электроизоляционного материала; 3 — скоба; 4 — панель, шасси и т. п.

Рисунок 25

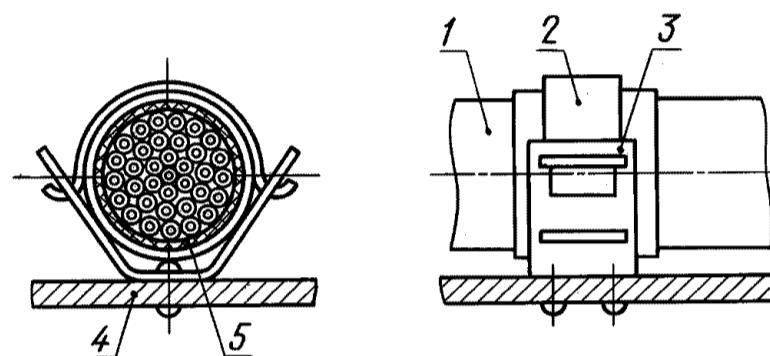

1 — жгут; 2 — лента из алюминия; 3 — скоба; 4 — панель, шасси; 5 — прокладка (обмотка) из электроизоляционного материала

Рисунок 26

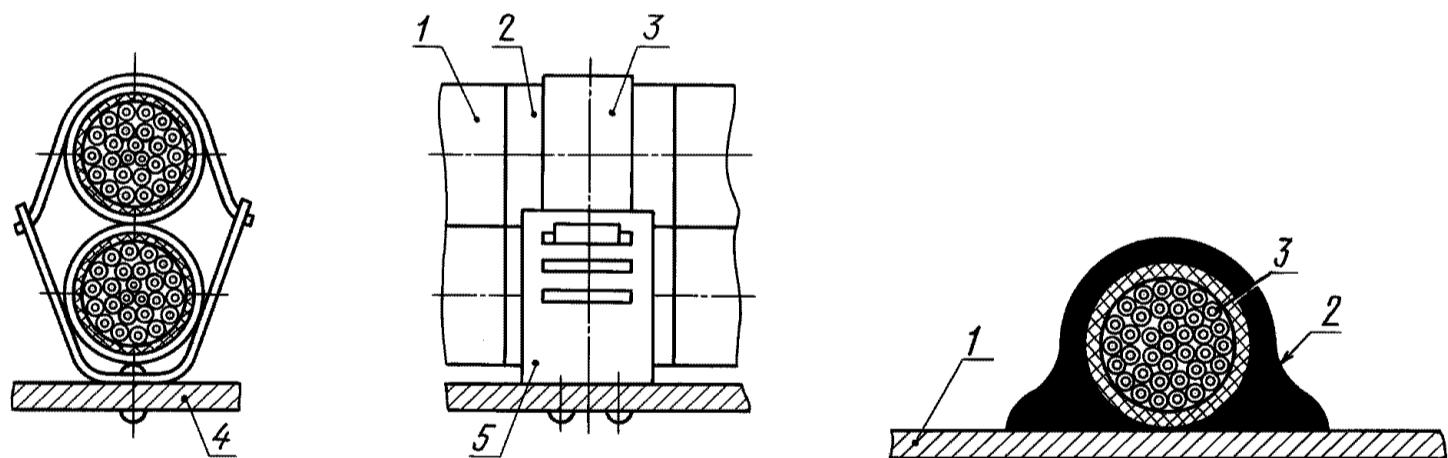

1 — жгут; 2 — прокладка (обмотка) из электроизоляционного материала; 3 — лента из алюминия; 4 — панель, шасси; 5 — скоба

1 — панель; 2 — компаунд; 3 — жгут

Рисунок 28

Рисунок 27

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Зависимость шага свивания от сечения проводов

Таблица А.1

Площадь сечения провода, мм^2	Шаг свивания, мм
От 0,05 до 0,12 включ.	От 10 до 15 включ.
Св. 0,12 » 0,20 »	Св. 15 » 20 »
» 0,35	» 20 » 25 »
» 0,50	» 25 » 30 »
» 0,75	» 30 » 40 »
От 1,00 до 2,00 включ.	» 40 » 45 »

Для проводов с полиэтиленовой изоляцией шаг свивания следует увеличивать на 30 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

Определение диаметра жгута

Б.1 Общие положения

Б.1.1 Определение диаметра жгута следует проводить по номограммам (рисунки Б.1, Б.2) или по формуле (Б.1).

Б.1.2 Определение диаметра жгута с числом проводов до 130 рекомендуется проводить в соответствии с рисунком Б.1.

Б.2 Определение диаметра жгута по номограммам

Б.2.1 Номограмма выражает зависимость диаметра жгута от числа проводов и их диаметров.

Б.2.2 Диаметр жгута, состоящего из проводов различных диаметров, следует определять последовательным переходом с кривых большего диаметра проводов на кривые меньшего диаметра проводов.

Б.2.3 В качестве примера определения диаметра жгута по номограмме приняты следующие исходные данные: жгут состоит из 14 проводов диаметром $d = 4 \text{ мм}$, из 12 проводов диаметром $d = 3 \text{ мм}$, из 20 проводов диаметром $d = 2 \text{ мм}$.

Следует определить диаметр жгута.

На оси абсцисс следует найти точку A , соответствующую 14 проводам. Из точки A восстановить перпендикуляр до пересечения с кривой $d = 4 \text{ мм}$ (точка B).

Через точку B следует провести линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривой $d = 3 \text{ мм}$ (точка D).

На продолжении линии BB в масштабе оси абсцисс отложить отрезок BG , соответствующий $n = 12$ проводам.

Из точки G провести линию, параллельную оси ординат, до пересечения с кривой $d = 3 \text{ мм}$ (точка D).


Через точку D следует провести линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривой $d = 2 \text{ мм}$ (точка E).

На продолжении линии DE в масштабе оси абсцисс отложить отрезок EJ , соответствующий $n = 20$ проводам.

Из точки J восстановить перпендикуляр до пересечения с кривой $d = 2 \text{ мм}$ (точка I).

Ордината точки I соответствует искомому диаметру жгута.

Искомый диаметр равен 25 мм.

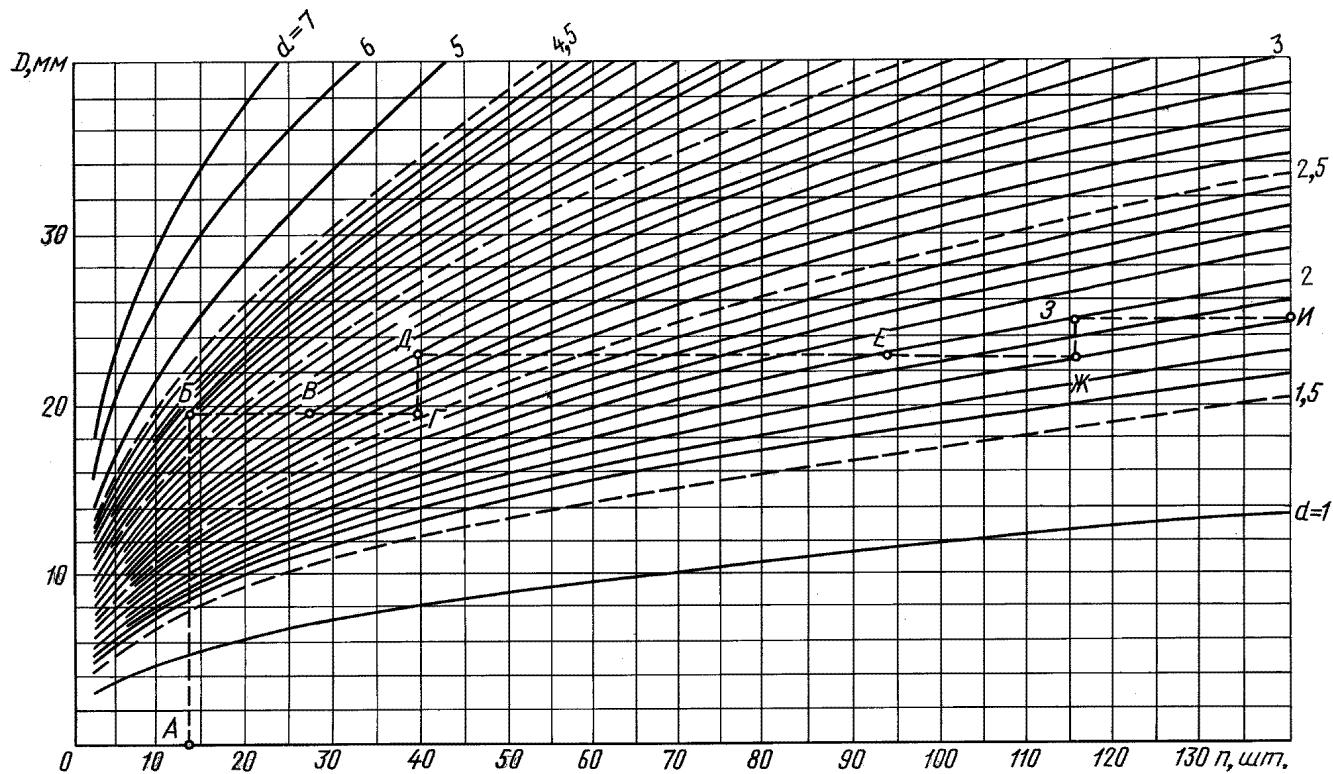

D — диаметр жгута; n — число проводов; d — диаметр проводов по изоляции

Рисунок Б.1 — Номограмма зависимости диаметра жгута от числа проводов и их диаметров


Б.3 Расчет диаметра жгута по формуле

Б.3.1 Диаметр жгута D в миллиметрах следует определять по формуле

$$D = (1,2 - 1,3) \times \sqrt{n} \times D_{cp}, \quad (\text{Б.1})$$

где n — число проводов, шт.;

D_{cp} — среднее арифметическое значение диаметра провода, мм;
1,2—1,3 — коэффициент заполнения.

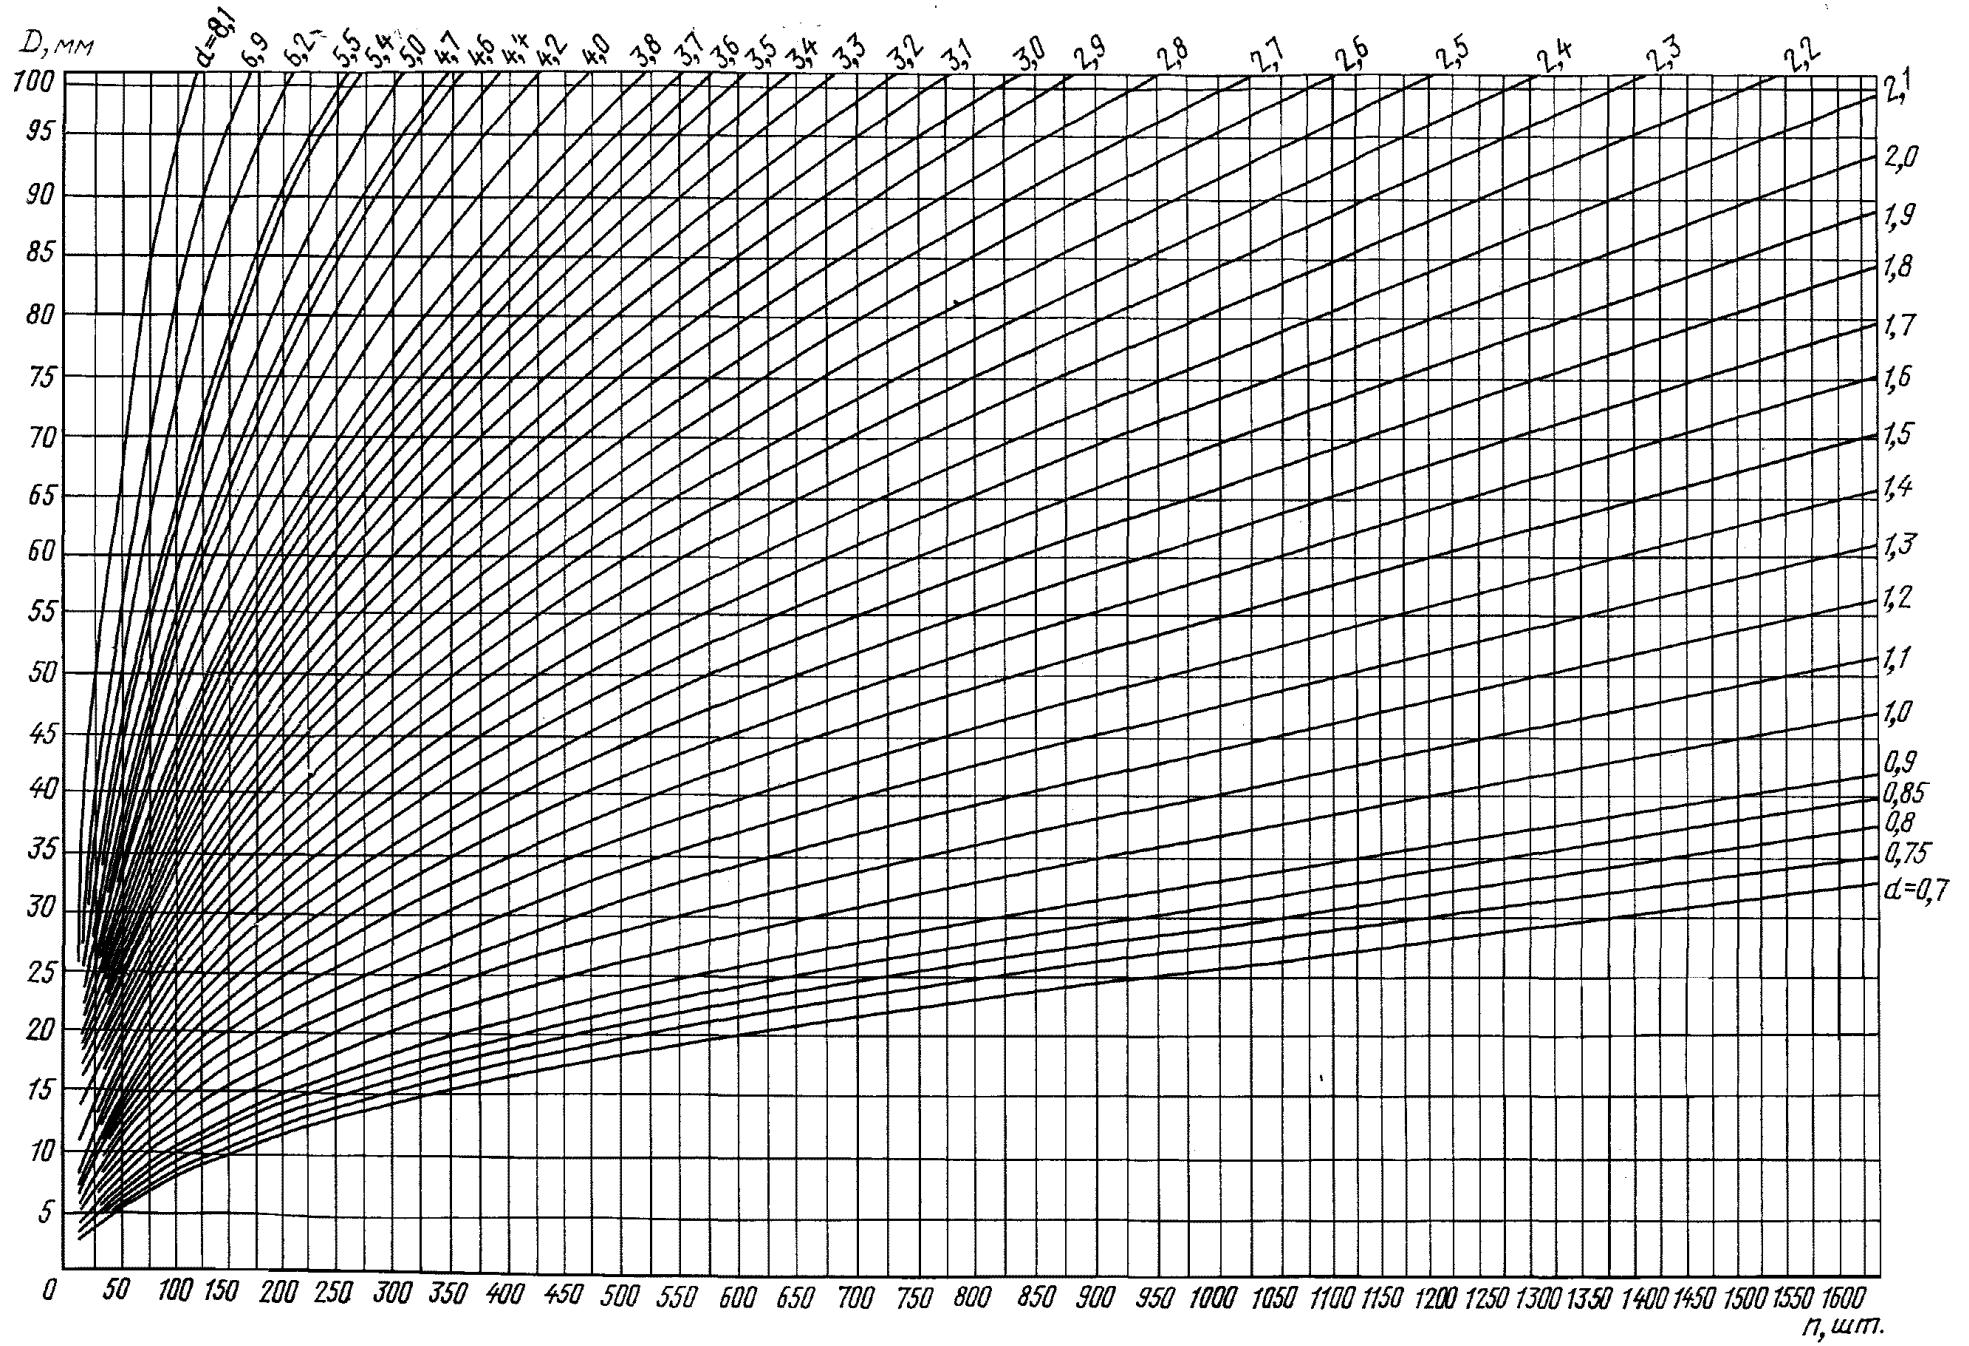

D — диаметр жгута; n — число проводов; d — диаметр проводов по изоляции

Рисунок Б.2 — Номограмма зависимости диаметра жгута от числа проводов и их диаметров

ГОСТ 23586—96

Таблица Б.1 — К рисунку Б.2

Диаметр провода по изоляции, мм	Марка провода и сечение жилы, мм^2	Диаметр провода по изоляции, мм	Марка провода и сечение жилы, мм^2	Диаметр провода по изоляции, мм	Марка провода и сечение жилы, мм^2
0,7	МГШД 0,05		МШВ0,5 МГШВЭ 0,14 МПО-33-12 0,35 МГШДОП 1,0 МГСЛ 0,5	2,8	МГТФЭ 3 × 0,1 МГШВ1,5
0,75	МГТФ 0,07	1,9		2,9	МПО-33-12 1,5 БПВЛЭ 0,35 МС 36-11 1,5
0,8	МГШД 0,07				
0,85	МГТФ 0,1	2,0	МС-36-11 0,35		
0,9	МГШД 0,1 МГТФ 0,14		МГТФЭ 2 × 0,07 МГТЛЭ 0,35 МГСХ 0,75 МГШВЭ 0,2 МГШВ0,5 МГФЭ 0,5 МПОЭ-33-12 0,2	3,0	МПОЭ 38-12 0,75 БПВЛ 1,0 МГТФЭ 3 × 0,14
1,0	МШВ0,07 МГШД 0,2 МГШДОП 0,5 МГШДП 0,1	2,1		3,1	МПОЭ-33-12 1,0 БПВЛЭ 0,5
1,1	МГШДОП 0,07			3,3	БПВЛЭ 0,75
1,2	МГШВ0,12 МПО-33-12 0,1 МГШД 0,35 МГШДСП 0,1	2,2	МШВ0,75 МПО-33-12 0,5	3,4	МПОЭ-33-12 1,5 БПВЛ 1,5 МС 36-11 2,5
1,3	МГШВ0,14 МГТФЭ 0,07 МГТФП 0,35 МГШД 0,5	2,3	МГШВ0,75 БПВЛ 0,35 МГТФЭ 2 × 1,0 МГШДОП 1,5 МГСД 1,0	3,6	БПВЛЭ 1,0 БПВЛ 1,93
1,4	МГТФЭ 0,1 МГШДП 0,35	2,4	МШВ1,0 МГШВЭ 0,35 МПОЭ-33-12 0,35 МС 36-11 0,75	4	МС 36-11 2,5
1,5	МГШВ0,2 МГШДОП 0,35 МГШДП 0,5	2,5	МШВ1,5 БПВЛ 0,5 МПО-33-12 0,75 МГТФЭ 2 × 0,14 МГТФЭ 3 × 0,07	4,2	БПВЛЭ 1,5
1,6	МШВ0,2 МГТФЭ 0,12 МПО-33-12 0,2			4,4	БПВЛЭ 1,93
1,7	МГТЛЭ 0,14			4,6	МС 36-11 6,0
1,8	МШВ0,35 МГШВ0,35 МС-36-11 02 МГШДОП 0,75 МГСЛ 0,35	2,6	МГШВ1,0 МПО-33-12 1,0 МС-36-11 1,0 МГСЛ 0,75	4,7	БПВЛ 4,0 БПВЛЭ 2,5
				5,4	БПВЛ 6,0
				5,5	БПВЛЭ 4,0
		2,7	МГШВЭ 0,5 МПОЭ-33-12 0,5 БПВЛ 0,75 МГТЛЭ 1,0	6,2	БПВЛ 8,0
				6,9	БПВЛ 10,0
				8,1	БПВЛЭ 10,0

УДК 621.396.6.049 : 006.354

МКС 31.020
29.060
31.220.10

Э24

ОКСТУ 6381

Ключевые слова: монтаж, радиоэлектронная аппаратура, приборы, жгут, крепление, конструкция, раскладка, вязка, обмотка, свивание

Редактор *В.П. Огурцов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 14.05.2001. Подписано в печать 19.06.2001. Усл. печ. л. 2,32.
Уч.-изд. л. 1,90. Тираж 000 экз. С 1294. Зак. 627.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

**к ГОСТ 23586—96 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры.
Технические требования к жгутам и их креплению**

В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Предисловие. Таблица согласования	—	Республика Таджикистан	Таджикстандарт

(ИУС № 12 2001 г.)